


WAGNER

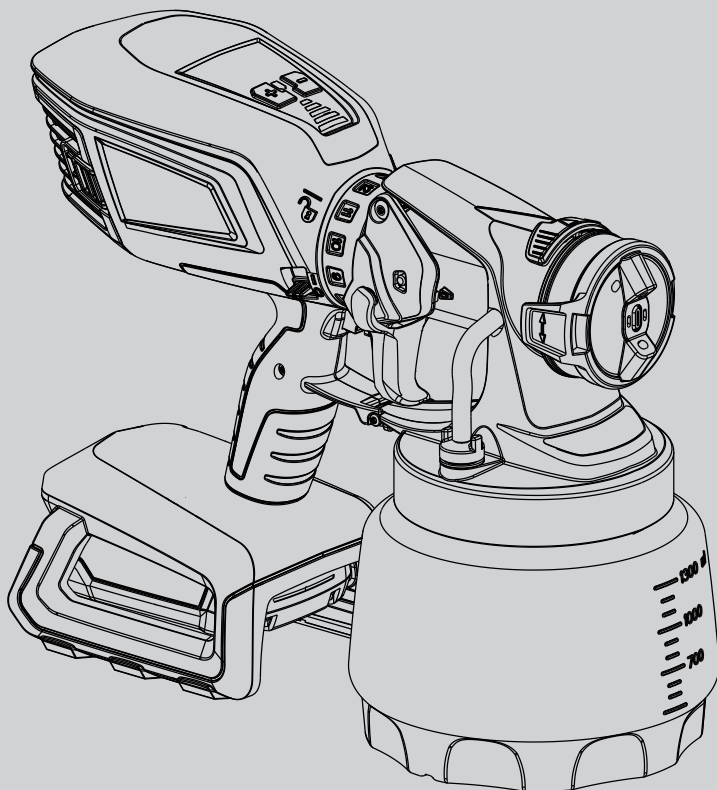


UNIVERSAL SPRAYER W 600 FLEXIO 18V

**PŘEKLAD PŮVODNÍHO
NÁVODU K OBSLUZE**


CS




1







PŘEHLED





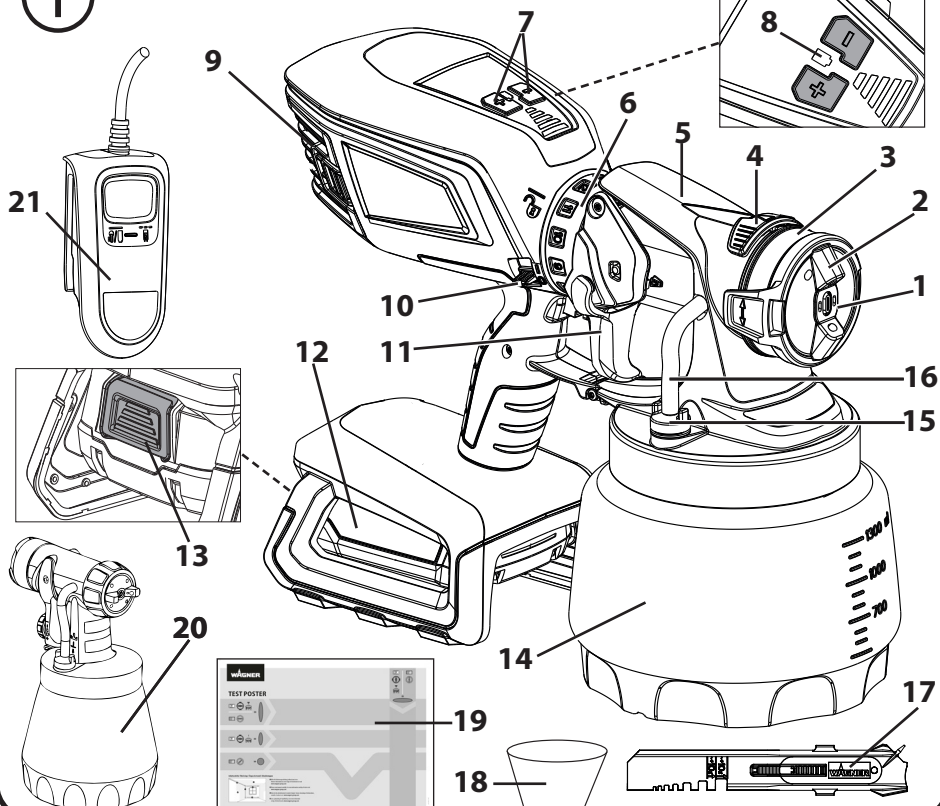








2



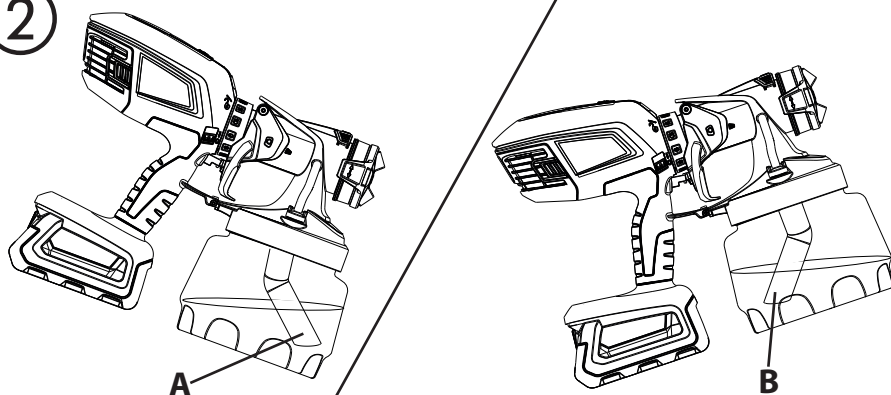


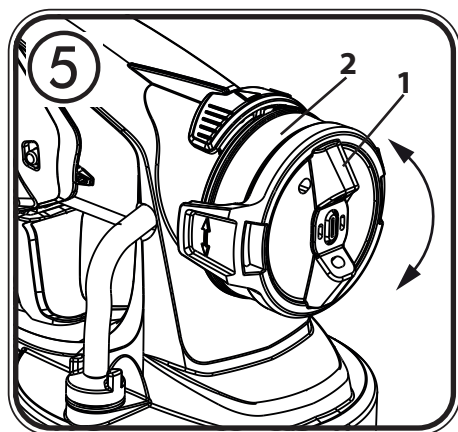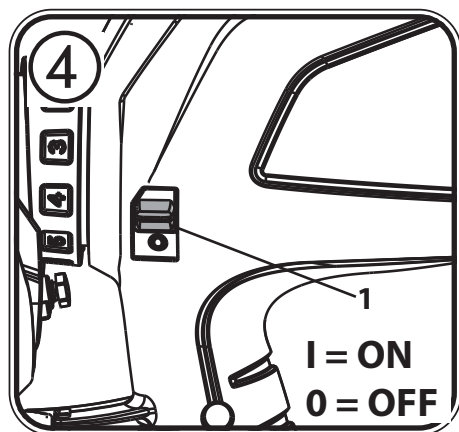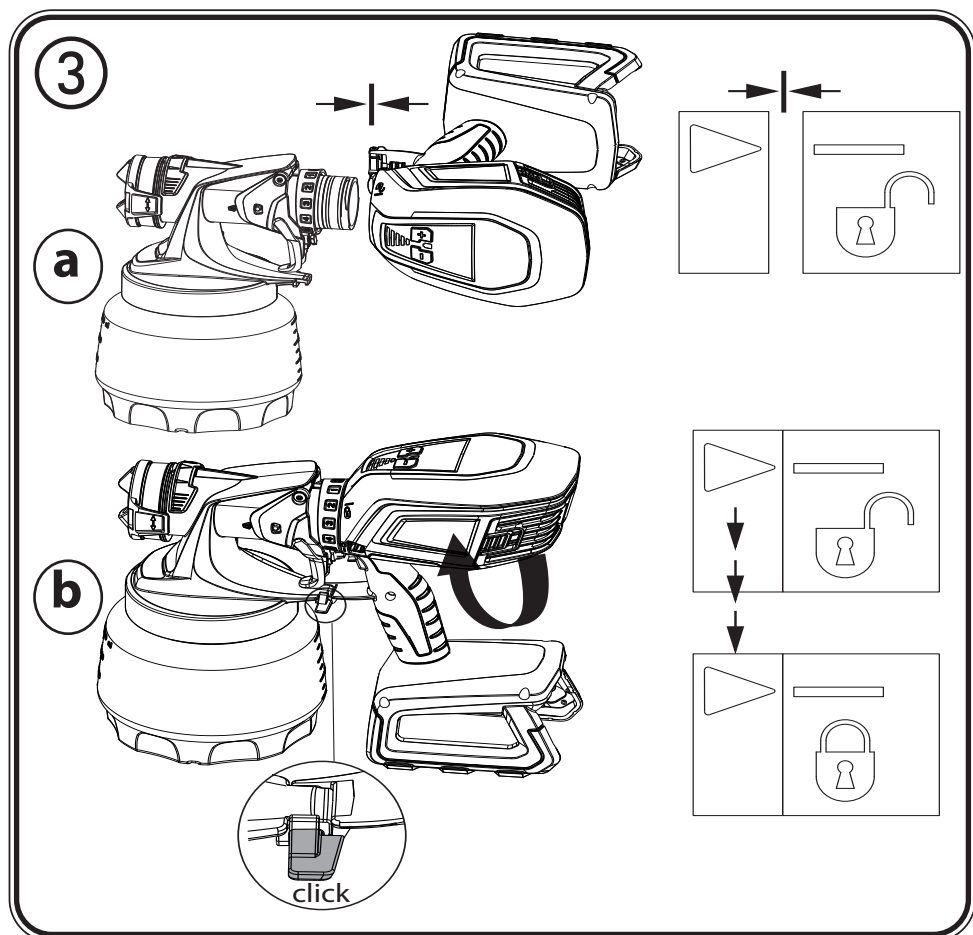

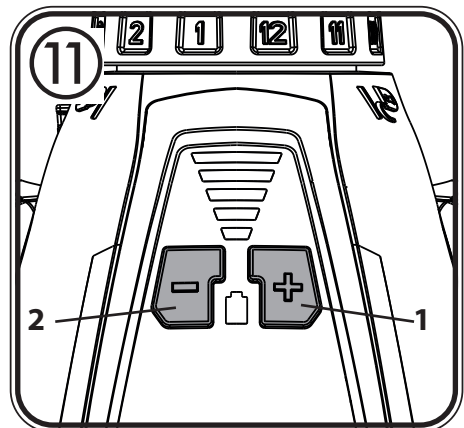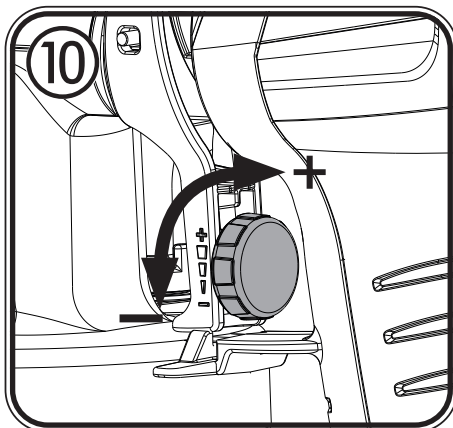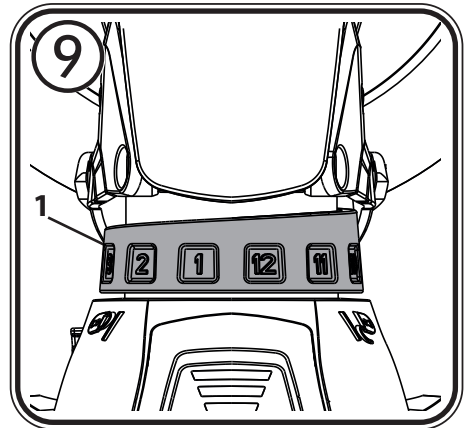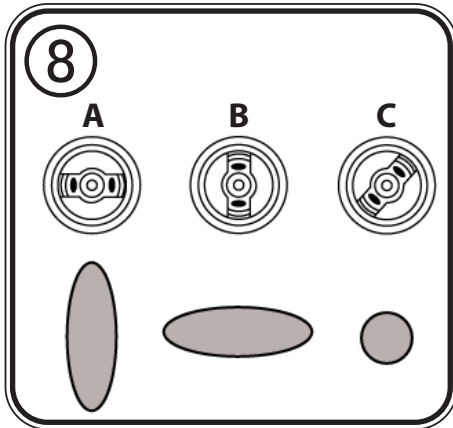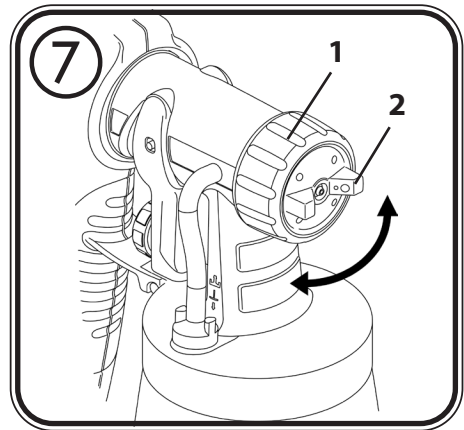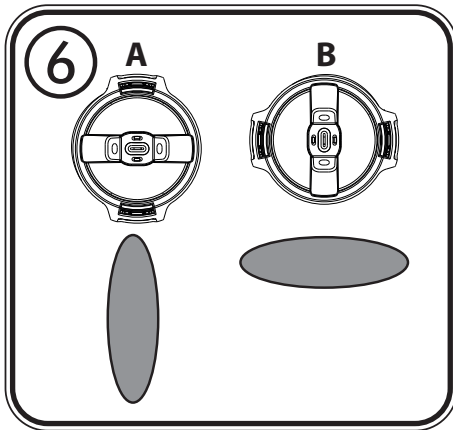


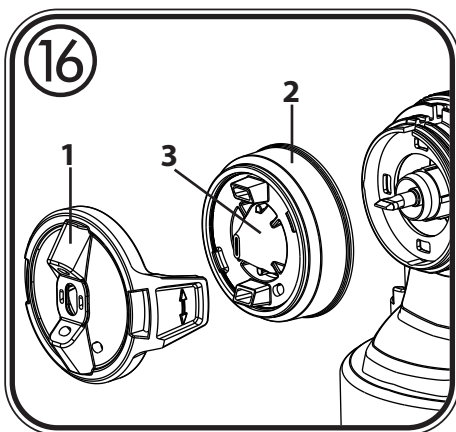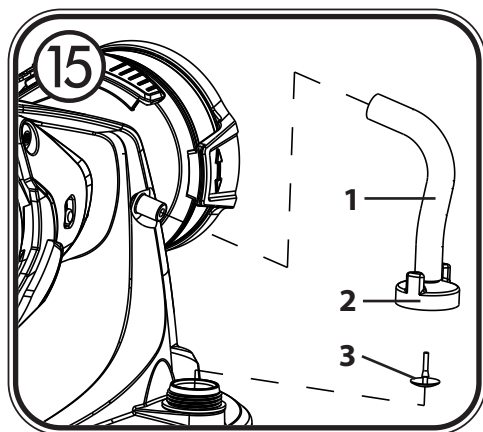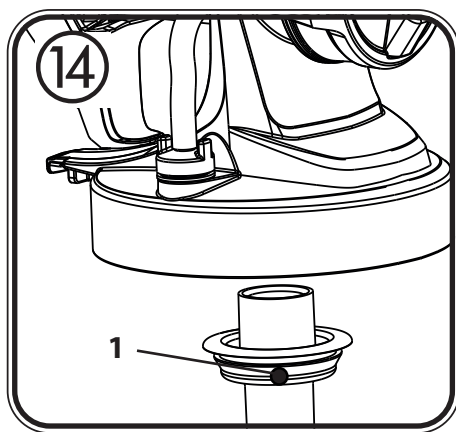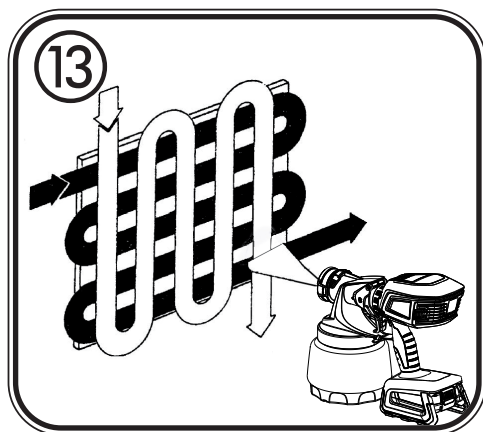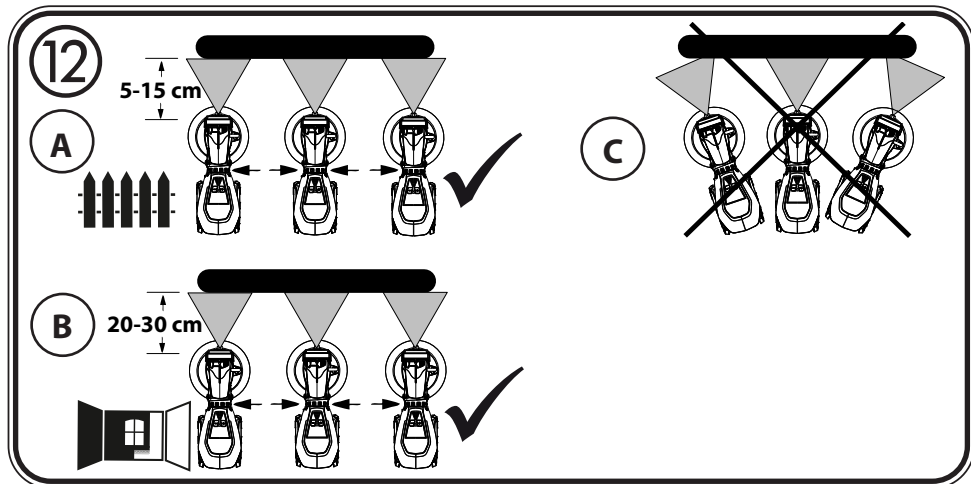

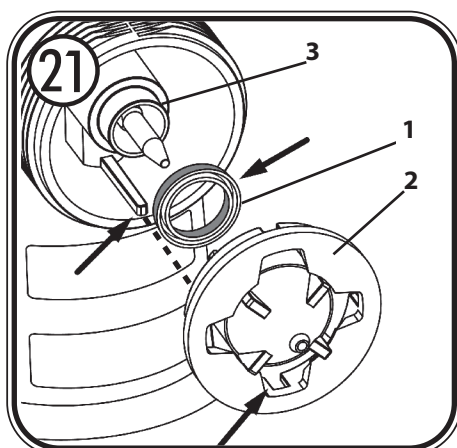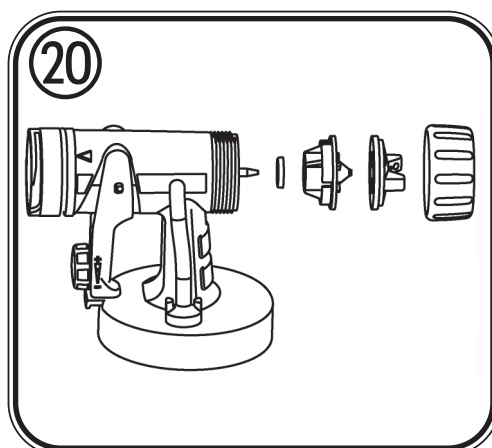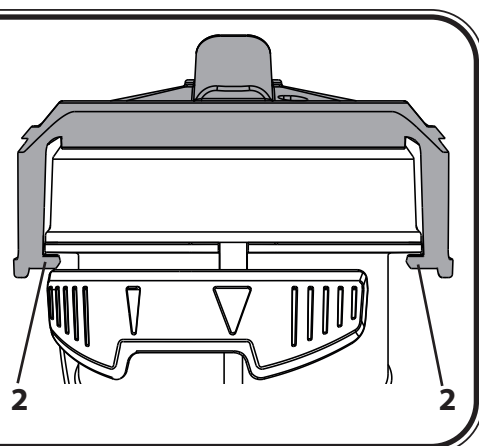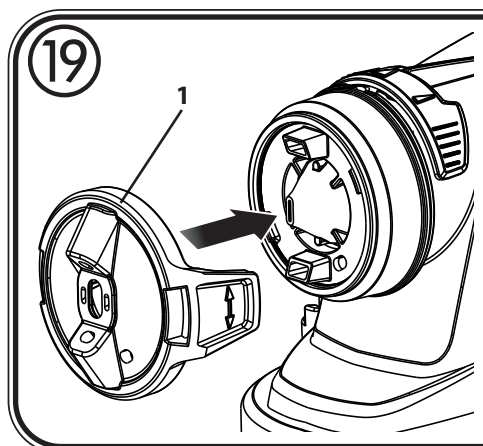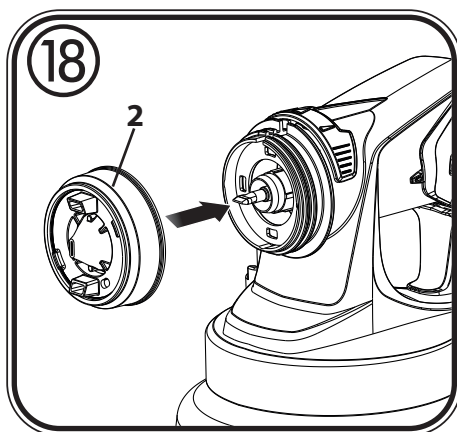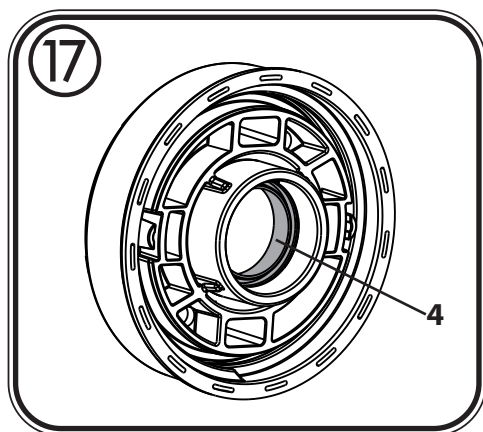

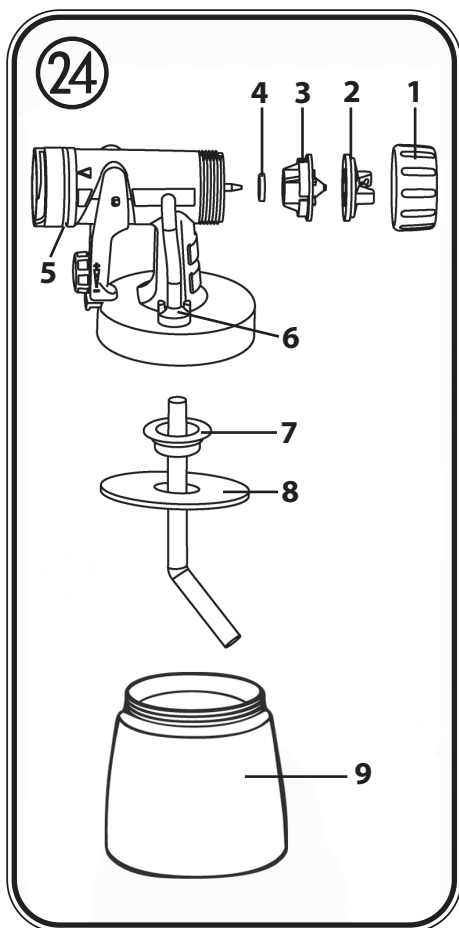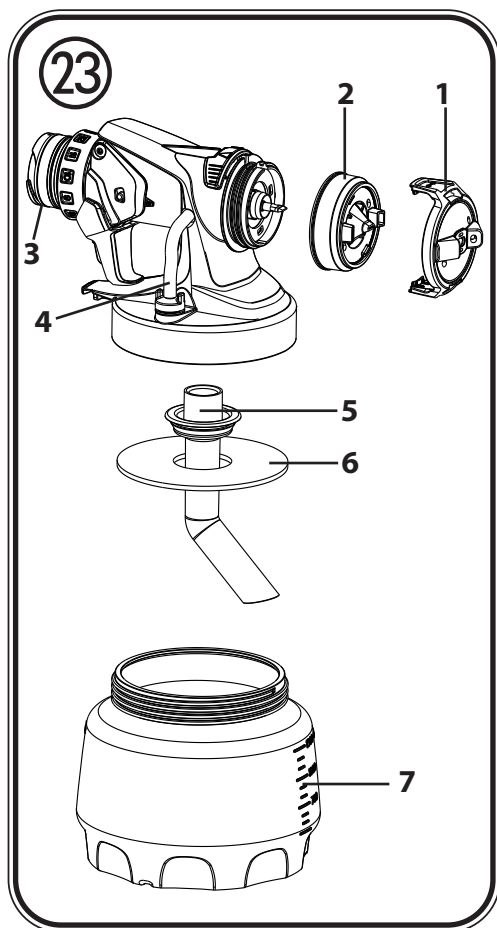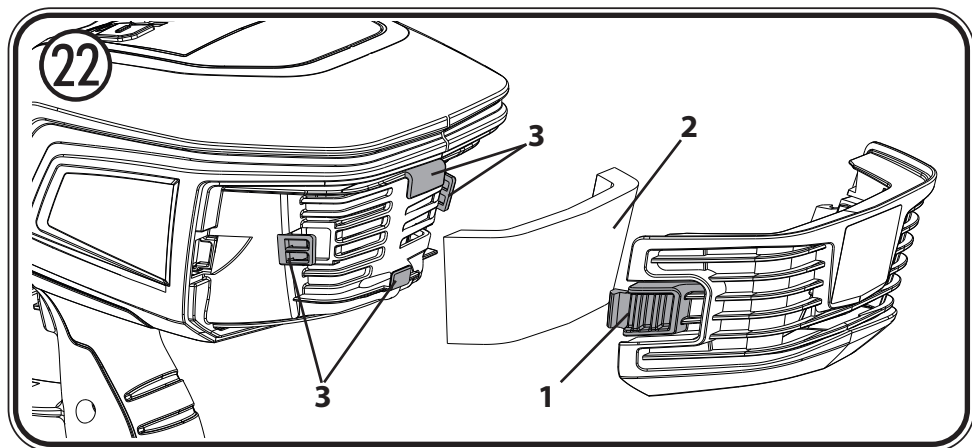

25

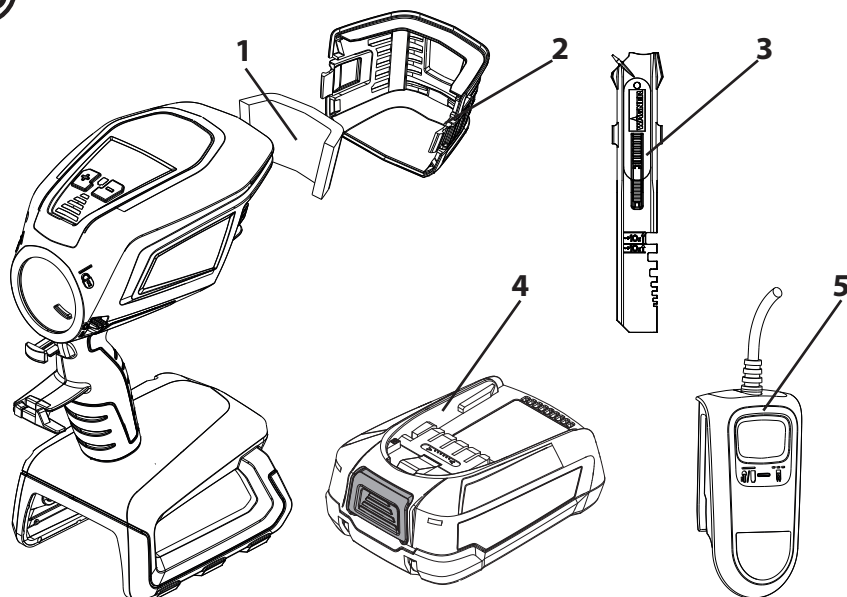NÁHRADNÍ DÍLY

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto značkového výrobku od firmy Wagner a jsme přesvědčeni o tom, že vám přinese mnoho radosti.

Před uvedením do provozu si podrobně přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními upozorněními. Návod na obsluhu důkladně uschovejte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.

Máte-li nějaké otázky, podněty a přání, jsme vám k dispozici na telefonním čísle uvedeném na zadní straně nebo na e-mailové adrese info@aplikacebarev.cz.

Obsah

1. Vysvětlení použitých symbolů	2
2. Všeobecné bezpečnostní pokyny	2
3. Bezpečnostní pokyny pro stříkací pistole	6
4. Bezpečnostní pokyny pro nabíječku a baterii	7
5. Popis/ Rozsah dodávky	8
6. Oblast použití	8
7. Příprava pracoviště (u barvy pro vnitřní stěny)	9
8. Nabíjení	9
9. Příprava nátěrové hmoty	10
10. Uvedení do provozu	10
11. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)	11
12. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Standard)	11
13. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)	12
14. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Standard)	12
15. Seřízení množství vzduchu (obr. 11)	12
16. Technika nástřiku	12
17. Přerušování práce	13
18. Ukončení práce a čištění	14
19. Čištění stříkacího nástavce Wall Extra I-Spray	14
20. Čištění stříkacího nástavce Standard	15
21. Údržba	16
22. Seznam náhradních dílů	16
23. Příslušenství	18
24. Odstraňování poruch	18
25. Technické údaje	19
26. Ochrana Životního prostředí	20
27. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!	20

1. Vysvětlení použitých symbolů

	Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí pro vás příp. váš přístroj. Pod tímto symbolem jsou uvedeny důležité informace, jak zabránit zranění a škodám na přístroji.
	Nebezpečí úderu elektrickým proudem
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.
	Při práci noste vhodné ochranné brýle.
	Při práci noste vhodnou ochrannou masku.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozor!



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, nařízení, obrázky a technické údaje příslušející k tomuto elektrickému nářadí. Opomenutí při dodržování následujících pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. **Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a nařízení pro budoucí použití.** Pojem "Elektrické nářadí" používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a elektrické nářadí poháněné akumulátory (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost na pracovišti

a) V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.

b) Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

c) Elektrické nářadí používejte mimo dosah dětí a jiných osob. Při odvedení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- a) **Připojovací zástrčka elektrického nářadí se musí odpovídat zásuvce. Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. S elektrickým nářadím, které má ochranné uzemnění, nepoužívejte adaptéry.** Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** *Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.*
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti.** *Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.*
- d) **Nepoužívejte připojovací kabel k jiným účelům, než je určen, jako k přenášení, zavěšení nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Zamezte kontaktu připojovacího kabelu s vysokou teplotou, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly.** *Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.*
- e) **Když pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte jen prodlužovací kabely, které jsou vhodné do venkovního prostředí.** *Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*
- f) **Pokud se nelze vyhnout použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič.** *Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

3. Bezpečnost osob

- a) **Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** *Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážným zraněním.*
- b) **Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle.** *Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.*
- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Dříve než elektrické nářadí připojíte na napájení a/nebo akumulátor, zvednete nebo ponese, ujistěte se, že je vypnuté.** *Když máte při přenášení elektrického nářadí prst na vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj na napájení, může dojít k úrazu.*
- d) **Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** *Nástroj nebo klíč, který je v otáčejícím se dílu elektrického nářadí, může způsobit zranění.*
- e) **Nepřeceňujte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte**

rovnováhu. *Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.*

- f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a ru kavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.*
- g) Pokud lze nainstalovat zařízení pro odsávání a zachycování prachu, musí být připojena a správně používána.** *Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.*
- h) Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřestávejte dodržovat pravidla bezpečné práce s elektrickým nářadím, i když už si při práci s ním věříte.** *Stačí zlomek vteřiny a neopatrnost může vést k těžkému úrazu.*

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- a) Elektrické nářadí nepřetěžujte.** *Pro daný druh práce použijte elektrické nářadí, které je k tomu určeno. S vhodným elektrickým nářadím budete v odpo vídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.*
- b) Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** *Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.*
- c) Dříve než provedete nastavení přístroje, vyměníte části příslušenství nebo elektrické nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odnímatelný akumulátor.** *Toto preventivní opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.*
- d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřčetly tento návod.** *Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.*
- e) Pečlivě ošetřujte elektrické nářadí a použité nástroje. Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezvadně fungují a nejsou zablokované, zda nejsou díly zlomené nebo tak poškozené, že je negativně ovlivněna funkce elektrického nářadí. Nechejte poškozené díly před použitím elektrického nářadí opravit.** *Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.*
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** *U pečlivě udržovaných řezných nástrojů s ostrými řeznými hranami dochází méně často k jejich zablokování a jejich vedení je snazší.*
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje.** *Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést nebezpečným situacím.*

- h) Udržujte madla a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.** *Kluzká madla a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídatelných situacích.*

5. Používání bateriového nářadí a péče o něj

- a) Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** *U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.*
- b) V elektrickém nářadí používejte pouze baterie určené k tomuto použití.** *Použití jiných baterií může vést ke zranění a nebezpečí požáru.*
- c) Pokud baterii nepoužíváte, udržujte ji mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** *Zkrat mezi svorkami baterie může způsobit popáleniny nebo požár.*
- d) Při nesprávném použití může z baterie unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.** *Vytékající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.*
- e) Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii.** *Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo představovat nebezpečí úrazu.*
- f) Nevystavujte baterii ohni nebo nadměrným teplotám.** *Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.*
- g) Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nikdy nenabíjejte baterii nebo bateriové nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k použití.** *Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může způsobit zničení baterie a zvýšit nebezpečí požáru.*

6. Servis

- a) Nechejte Vaše elektrické nářadí opravit jen kvalifikovaným pracovníky a používejte k tomu jen originální náhradní díly.** *Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.*
- b) Nikdy neopravujte poškozené baterie.** *Veškerou údržbu baterie by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.*

3. Bezpečnostní pokyny pro stříkáci pistole

- **Pozor!** Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Mlha z barvy a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.



POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Rozprašovací paprsek nikdy nesměřujte proti osobám nebo zvířatům.



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu!



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem. Vždy před použitím zkontrolujte těsnění trysky a převlečnou matici dostatečně utáhněte.

- Stříkáci pistole nesmí být používána k nástřiku hořlavých látek.
 - Stříkáci pistole nesmí být čištěny s použitím hořlavých rozpouštědel.
 - Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkované látky a řiďte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky.
 - V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.
 - V provozovnách, které podléhají ustanovením o bezpečnosti proti výbuchu, nesmí být stříkáci pistole používány.
 - Aby se při stříkacích pracích vyloučilo nebezpečí výbuchu, musí být zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání.
 - V okolí místa, kde se provádí stříkání, se nesmí nacházet žádné zdroje vznícení např. otevřený oheň, hořící cigarety, jiskření, žhavé dráty a horké plochy.
 - Při práci s přístrojem W 600 v místnosti a rovněž venku dbejte na to, aby přístrojem nebyly nasávány páry rozpouštědla.
 - Stříkáci pistole není hračka. Proto nenechávejte s přístrojem manipulovat děti nebo si s ním hrát.
 - Před veškerými pracemi na stříkáci pistoli odejměte baterii.
 - Zakryjte plochy, které **nemají být** nastříkány. Při práci dejte pozor na to, že mlha z barvy může být např. působením větru odnášena do velkých vzdáleností a způsobit tam škody.
 - Neotvírejte přístroj k tomu, abyste sami prováděli opravy elektrické části!
 - Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1, 16), přístroj dále nepoužívejte!** Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.
 - **Stříkáci pistoli nepokládejte.**
- Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER je zaručeno splnění všech bezpečnostních předpisů.**

4. Bezpečnostní pokyny pro nabíječku a baterii



Používejte přístroj pouze s bateriemi PBA 18 V kompatibilními se systémem BOSCH Power for all s kapacitou minimálně 2,5 Ah a vhodnými nabíječkami. Napětí baterie musí odpovídat nabíjecímu napětí baterie nabíječky. Nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí. Jinak hrozí nebezpečí požáru a exploze.

-  **Nabíječku používejte pouze v uzavřených místnostech a chraňte ji před vlhkostí.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Udržujte nabíječku v čistotě.** Nečistoty mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabely a konektory. Nepoužívejte nabíječku, pokud si všimnete jakéhokoli poškození. Sami nabíječku neotvírejte a nechávejte ji opravit pouze kvalifikovanými pracovníky a pouze s použitím originálních náhradních dílů.** Poškozené nabíječky, kabely a konektory zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Neprovozujte nabíječku na snadno hořlavých podkladech (např. papír, textil atd.) nebo v hořlavém prostředí.** Hrozí nebezpečí požáru v důsledku zahřívání nabíječky, ke kterému dochází během nabíjení.
- **Baterie je dodávána částečně nabitá.** Abyste zajistili plný výkon baterie, před prvním použitím baterii plně nabijte v nabíječce.
- **Baterii používejte pouze ve výrobcích výrobce.** Jedině tak ochráníte baterii před nebezpečným přetížením.
- **Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.**
- **Neotvírejte baterii. Hrozí nebezpečí zkratu.**
- **Výpary mohou unikat také při poškození nebo nesprávném používání baterie.** Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- **Pokud je baterie vadná, může z ní unikat kapalina a smáčet sousedící předměty. Zkontrolujte poškozené části.** V případě potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.
- **Baterie se může poškodit ostrými předměty, jako je hřebík nebo šroubovák, nebo vnějším násilím.** Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie může hořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
- **Nikdy neopravujte poškozené baterie.** Veškerou údržbu baterie by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
- **Chraňte baterii před teplem, např. také před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí.** Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.
- **Baterii používejte a skladujte pouze při okolní teplotě mezi -20 °C a +50 °C.** V létě např. nenechávejte v autě. Při teplotách < 0 °C může dojít k omezení výkonu specifickému pro zařízení.
- **Baterii nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 0 a +35 °C.** Nabíjení mimo tento teplotní rozsah může poškodit baterii nebo zvýšit riziko požáru.
- **Pro lithium-iontové akumulátory platí požadavky zákonných předpisů o nebezpečných nákladech.** Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici. Při zaslání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká

přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady. Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

5. Popis/ Rozsah dodávky

Popis / Rozsah dodávky (obr. 1)	
1) Tryska	2) Vzduchová clona (k nastavení směru stříkání)
3) Přesuvná matice	4) Nastavení šířky rozprašovaného proudu
5) Stříkáci nástavec Wall Extra I-Spray	6) Regulace množství materiálu
7) Regulace množství vzduchu	8) Indikátor nabití akumulátoru
9) Kryt vzduchového filtru	10) Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (je umístěn na obou stranách)
11) Ovládací rukojeť	12) Akumulátor*
13) Západka akumulátoru*	14) Nádobka
15) Ventil	16) Vzduchová hadice
17) Míchací tyčinka	18) Plnicí nálevka (2 ks)
19) Školící plakát	20) Stříkáci nástavec Standard
21) Nabíječka*	22) Náhradní těsnění trysky (stříkáci nástavec Standard)**
23) Mazací tuk*	



* Není součástí rozsahu dodávky. Startovací sada s nabíječkou a akumulátorem je součástí dodávky s obj. č. 2448616.

** Nachází se v nádobce, před uvedením do provozu ho vyjměte!

6. Oblast použití

Pomocí W 600 lze zpracovat velký počet postříkových látek.

V závislosti na nátěrové hmotě materiálu je nutné použít jiný rozstříkovací nástavec a stupeň výkonu:

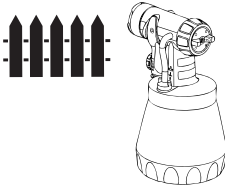Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování	Stříkáci nástavec	Krok
Nízkoviskózní postříkové látky: Nátěrové hmoty (emaily) ředitelné rozpouštědlem a ředitelné vodou, lazury, základní nátěry, dvousložkové laky, průsvitné laky, krycí nátěry pro vozidla, mořidla a prostředky na ochranu dřeva. Všechny nátěrové látky s červeným logem Perfect Spray	Standard 	 do

Barva na vnitřní stěny (disperze a latexová barva)

Všechny nátěrové látky jsou se zeleným logem Perfect Spray.

Wall Extra I-Spray



Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování

Materiály, které obsahují silně brousící částice, omítky, fasádové barvy, louhy a nátěrové barvy s obsahem kyselin. Hořlavé nanášené látky.

7. Příprava pracoviště (u barvy pro vnitřní stěny)



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu! Zakryjte všechny plochy a objekty, které se nemají postříkovat, příp. je odstraňte z pracovní oblasti. Za škody rozstříkem (overspray) se nepřebírá žádné ručení. U silikátových barev dochází při styku se skleněnými a keramickými plochami k jejich rozleptání! Všechny příslušné povrchy se proto bezpodmínečně musí úplně zakrýt.




Dbejte na kvalitu používané lepicí pásky.

Na tapety a natřené podklady nepoužívejte žádné velmi adhezni lepicí pásky, aby se zabránilo poškození při jejich odstraňování. Lepicí pásky odstraňujte pomalu a rovnoměrně, nikoliv trhavým pohybem. Plochy nechte oblepené pouze po nutnou dobu, aby se minimalizovaly možné zbytky. Respektujte rovněž pokyny a upozornění od výrobce lepicí pásky.

8. Nabíjení

Před připojením do sítě se ujistěte, že síťové napětí odpovídá specifikaci na typovém štítku nabíječky.

1. Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky (indikátor nabití baterie (9) trvale svítí).
2. Vložte baterii do nabíječky, indikátor nabití baterie (9) začne blikat.

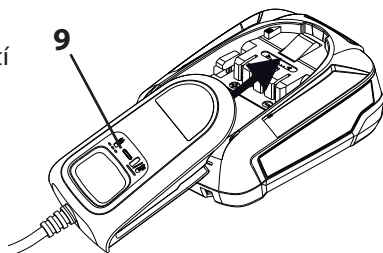


Pokud indikátor nabití baterie po vložení baterie trvale svítí, je baterie buď plně nabitá, nebo se přehřála a musí nejprve vychladnout.

3. Jakmile je baterie plně nabitá, vyjměte ji z nabíječky.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Indikátor nabití akumulátoru

- Zelený = Dostatečné nabití baterie
 Oranžová = Lze provádět již jen drobnější práce
 Bliká oranžově = Baterii je třeba nabít

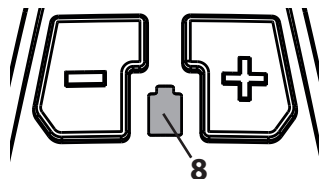

9. Příprava nátěrové hmoty

- Materiál v originální nádobě důkladně zamíchejte. V případě barvy na vnitřní stěny se doporučuje použití míchadla.



W 600 byl vyvinutý pro zpracování všech běžných barev bez ředění. V případě hladkých podkladů a mimořádně hustých, gelových barev by se 10% mělo zředit. Zředění může být potřebné i při příliš hrubém rozprašování nebo nedostatečném dodávaném množství navzdory maximálnímu nastavení. Podrobné informace o jednotlivých materiálech a o maximálně povoleném zředění naleznete na technickém datovém listu výrobce materiálu (k dispozici např. na internetu).



Stříkaným materiálem, který má minimálně pokojovou teplotu, se dosáhne lepšího výsledku postřiku.


10. Uvedení do provozu

- Odšroubujte nádobku od stříkací pistole.
- Přizpůsobte výtlačnou trubku (obr. 2). Při správné poloze výtlačné trubky lze obsah nádobky vystríkat téměř beze zbytku.
 Při práci na ležatých objektech: Výtlačnou trubku otočte směrem dopředu. (Obr. 2 A)
 Stříkací práce na objektech nad hlavou: Výtlačnou trubku otočte směrem dozadu. (Obr. 2 B)
- Nádobu položte na papírový podklad a připravený nanášený materiál nalijte pomocí plnicí nálevky, která je součástí obsahu zásilky (obr. 1, 17). Nádobku pevně přišroubujte ke stříkací pistoli.
- Spojte k sobě přední a zadní pistole (obr. 3).
- Vložte baterii.



Zkontrolujte, zda je baterie bezpečně a pevně vložena. Pokud dojde během provozu k uvolnění baterie, může to vést k věcným škodám nebo zranění osob.

- Přístroj se zapíná pomocí páčky ZAP./VYP (obr. 4, 1).
- Nastavení tvaru paprsku stříkací pistole.

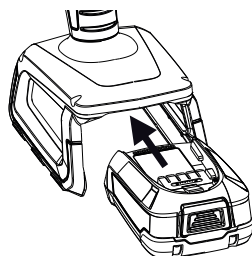



Příložený školící plakát je ideální k obeznámení se s manipulací se stříkáci pistolí. Po těchto prvních pokusech se stříkáním je účelné provést zkoušku na kartónu nebo na podobném podkladu, aby se stanovilo množství materiálu a vzduchu pro dosažení optimálního obrazu stříkání. Podrobné informace o těchto nastaveních naleznete v následujících kapitolách 11-15.

11. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkáci nástavec Wall Extra I-Spray)



VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Otáčením vzduchovou clonu (obr. 5, 1) lze nastavit 2 různé formy rozprašování.



Převlečnou matici (obr. 5, 2) zcela dotáhněte, aby do přístroje nemohla vniknout žádná barva. Pravidelně kontrolujte, zda za provozu nedošlo k uvolnění převlečné matice.


Obr. 6 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné plochy

Obr. 6 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé plochy

Červenou nastavovací pákou lze dodatečně přepínat mezi širokým (▷) a úzkým (▷) rozprachem.



12. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkáci nástavec Standard)

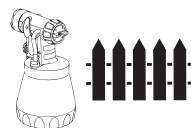

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Při mírně uvolněné přesuvné matici (obr. 7, 1) otočte vzduchovou clonu (2) do polohy, která odpovídá požadovanému tvaru paprsku (viz šipka). Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

Obr. 8 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné nanášení barvy

Obr. 8 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé nanášení barvy


Obr. 8 C = kruhový paprsek → pro kouty a hrany a rovněž pro špatně

13. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)



Množství materiálu lze nastavit otočením regulátoru množství materiálu (obr. 9, 1) postupně od 1 (minimum) po 12 (maximum).

14. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Standard)

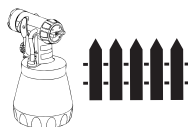

Množství materiálu se nastavuje otáčením regulátoru na ovládací rukojeti pistole. (Obr. 10)

menší množství materiálu → otáčejte proti směru hodinových ručiček (-)
větší množství materiálu → otáčejte ve směru hodinových ručiček (+)

15. Seřízení množství vzduchu (obr. 11)



V závislosti na viskozitě (tekutosti) stříkaného materiálu a vlastnostech nastříkávaného předmětu může být vhodné změnit množství vzduchu. Velmi řídké materiály, např. vodní lazury, nemusí být rozprašovány s maximálním množstvím vzduchu. Zde doporučujeme snížit množství vzduchu a tím minimalizovat vytváření mlhy. Totéž platí také pro použití stříkacího nástavce pro topná tělesa/details (příslušenství).

Objem vzduchu zvýšte stisknutím tlačítka + (obr. 11, 1) a snižte stisknutím tlačítka - (obr. 11, 2).

řídké materiály → Stupeň 1 až stupeň 3
husté materiály (např. barva na vnitřní stěny) → Stupeň 3 až stupeň 5



Poslední nastavená hodnota zůstává uložena i po vypnutí nebo výměně baterie.

16. Technika nástřiku



Výsledek stříkání rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, jak hladký a čistý je povrch před stříkáním. Plochy proto dobře připravte a udržujte bez prachu.

- Nestříkané plochy zakryjte.
- Závity a podobná místa na stříkaném předmětu zakryjte.



Důležité: Začněte na kraji stříkané plochy. Nejdříve začněte stříkacím pohybem a následně stiskněte spouštěcí rukojeť. Zabraňte přerušení na stříkané ploše.

- Pohyb při stříkání by neměl vycházet ze zápěstí, nýbrž z celého ramena. Takto je při stříkání zaručena stále stejná vzdálenost mezi stříkácí pistolí a povrchem předmětu. Zvolte vzdálenost 5 - 15 cm podle požadované šířky stříkaného paprsku. Při zpracování barvy na vnitřní stěny by měla vzdálenost dosahovat cca 20 - 30 cm (cca délka jedné metly).


Obr. 12 A/ 12 B: SPRÁVNĚ rovnoměrná vzdálenost od objektu

Obr. 12 C: NESPRÁVNĚ nerovnoměrná vzdálenost od objektu vyvolává nerovnoměrné pokrytí

- Stříkácí pistolí pohybujte rovnoměrně příčně nebo podélně tam a zpět, podle nastavení tvaru paprsku.
- Rovnoměrným vedením pistole se docílí jednotné kvality povrchu.



Důležitá upozornění: Trysku a vzduchový uzávěr během použití pravidelně utřete, aby se zabránilo ucpání trysky.

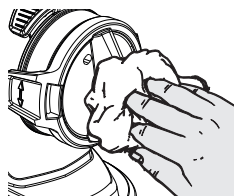

Pokud barva špatně kryje nebo je podklad velmi savý, stříkejte "do kříže" (obr. 13).

- Barvu na vnitřní stěny s výraznými barevnými odstíny nanášejte minimálně dvakrát (první vrstvu barvy nechte nejdříve uschnout). Tím se dosáhne krycí vrstva nátěru.



Pro větší projekty je vhodné mít připravenou nabitou náhradní baterii, abyste mohli nerušeně pokračovat v práci.

17. Přerušování práce

- Vypněte přístroj.
- Přístroj odkládejte jen na rovnou a čistou plochu. Přístroj se jinak může překlopit!
- V případě delších přestávek nádobu odvdzdušněte krátkým otevřením a následným zavřením.
- Po přerušování prací vyčistěte otvory trysky.
- Při zpracování dvousložkových laků je nutno přístroj ihned vyčistit.


18. Ukončení práce a čištění

Odborné čištění je předpokladem řádného provozu přístroje pro nanášení barvy nebo nátěru. Při nesprávném nebo neodborném čištění nepřebíráme nároky na plnění ze záruky.



VÝSTRAHA! Zadní díl pistole nikdy nedržte pod vodou ani jej neponořujte do kapaliny. Tělo čistěte jen navlhčeným hadrem.

1. Vypněte přístroj. Při dlouhých pauzách a po ukončení práce odvdzdušne te nádobku. To lze provést krátkým odšroubováním a následujícím uzavřením nádobky nebo stisknutím ovládací rukojeti a vypuštěním barvy do originální nádoby.
2. Po dokončení práce stiskněte západku baterie (13) a baterii vyjměte.
3. Rozeberte pistoli. Háky (obr. 3 B "click") mírně stlačte dolů. Přední a zadní část pistole otočte proti sobě a odmontujte je.
4. Odšroubujte nádobku. Zbylý materiál přelijte zpět do obalu s materiálem.
5. Vytáhněte výtlačnou trubku s těsněním nádobky.
6. Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvdzdušňovací otvor (obr. 14, 1).

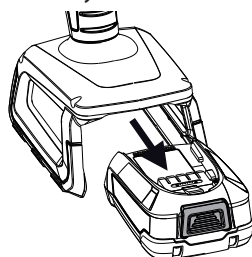

19. Čištění stříkacího nástavce Wall Extra I-Spray



POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.



1. **Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 15, 3).** Pokud barva vnikne do ventilační hadice, membránu zkontrolujte a vyčistěte (viz kapitola údržby).
2. Demontáž si usnadníte nastavením vzduchové špičky (obr. 16, 1) do svislé polohy a jejím odstraněním.
3. Odšroubujte převlečné matici (obr. 16, 2). Vzduchovou clonu (1) a trysku (3) očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.



Pozor! Neodstraňujte z trysky nikdy červené těsnění trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

4. Vnější povrch stříkací pistole a nádobky očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
5. Jednotlivé díly opět sestavte (viz "Sestavení").

Sestavení



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

1. Zkontrolujte těsnění trysky (obr. 17, 4) na trysce.
2. Převlečnou matici (obr. 18, 2) našroubujte na těleso pistole a dobře dotáhněte.




Převlečnou matici (obr. 18, 2) zcela dotáhněte, aby do přístroje nemohla vniknout žádná barva.

3. Vzduchovou špičku (obr. 19, 1) zaklapněte na převlečnou matici. **Zkontrolujte, zda vzduchový uzávěr na obou stranách plně zapadl. (Obr. 19, 2)**
4. Tesnění nádoby nasadte zespodu na výtlačnou trubku a posunte až k osazení. Pritom mírně otáčejte tesněním nádoby.
5. Výtlačnou trubku s tesněním nádoby zasunte do tělesa pistole.

Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na Okroužek na předním dílu pistole (obr. 23, 3) hrubou vrstvu mazacího tuku (je přiložený).

20. Čištění stříkacího nástavce Standard

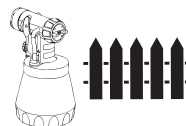

POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.



1. **Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 15, 3).** Pokud barva vnikne do ventilační hadice, membránu zkontrolujte a vyčistěte (viz kapitola údržby).
2. Odšroubujte přesuvnou matici (obr. 20), sejměte vzduchovou clonu a trysku. Vzduchovou clonu, těsnění trysky a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
3. Vnější povrch stříkací pistole a nádoby očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
4. Jednotlivé díly opět sestavte (viz část sestavení).

Sestavení



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

1. Těsnění trysky (obr. 21, 1) posunout přes jehlu (3), drážka (štěrba) při tom musí ukazovat směrem k Vám.
2. Trysku (obr. 21, 2) nasadíte na těleso pistole a otáčením vyhledejte správnou polohu.
3. Nasadíte vzduchovou clonu na trysku a utáhněte pomocí přesuvné matice.
4. Těsnění nádoby nasadíte zespodu na výtlačnou trubku a posuňte až k osazení. Přitom mírně otáčejte těsněním nádoby.
5. Výtlačnou trubku s těsněním nádoby zasuňte do tělesa pistole.

Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na Okroužek na předním dílu pistole (obr. 24, 5) hrubou vrstvu mazacího tuku (je přiložený).

21. Údržba

Vzduchového filtru



Pozor! S přístrojem nikdy nepracujte bez vzduchového filtru, mohlo by dojít knasát nečistoty a k ovlivněn provozu přístroje. Po každém použití zkontrolujte znečištění vzduchového filtru. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Stlačte oba uzávěry (obr. 22, 1) a odstraňte kryt filtru.
2. Vyjměte vzduchový filtr (2) a vyměňte dle znečištění.
3. Vložte nový vzduchový filtr do úchyťů (3).
4. Kryt filtru opět uzamkněte.

Vzduchová hadice/Ventil

- Vzduchovou hadici (obr. 15, 1) vytáhněte nahoru z tělesa pistole. Našroubujte viko ventilu (2). Vyjměte membránu (3). Všechny díly pečlivě vyčistěte nebo při poškození vyměňte.
- Membránu (obr. 15, 3) nasadte kolíkem nahoru na spodní díl ventilu. Viz označení na tělese pistole.
- Viko ventilu (obr. 15, 2) opatrně nasadte a přišroubujte.
- Vzduchovou hadici (obr. 15, 1) nasadte na viko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.

22. Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů: Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray (obr. 23)

Poz.	Název	Objednací číslo
	Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray s nádobkou 1300 ml	2361 746
1	Vzduchová clona	2382 753
2	Přesuvná matice s trysek	2382 751
3	O-kroužek, stříkací nástavec	2362 875
4	Vzduchová hadice, víko ventilu, membrána	2382 754
5	Výtlačná trubka	2389 021
6	Těsnění nádoby	2389 023


Seznam náhradních dílů: Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray (obr. 23)

7	Nádobka (1300 ml) s víkem (pouze pro stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)	2305 155
---	---	----------

Seznam náhradních dílů: Stříkací nástavec Standard (obr. 24)

Poz.	Název	Objednací číslo
	Stříkací nástavec Standard s nádobkou 800 ml	2361 730
1	Přesuvná matice	2362 873
2	Vzduchová clona	2362 877
3	Tryska	2362 878
4	Těsnění trysky	0417 706
5	O-kroužek, stříkací nástavec	2362 875
6	Vzduchová hadice, víko ventilu, membrána	2304 027
7	Výtlačná trubka (žádné označení nebo R)* Výtlačná trubka (označení AR nebo AU)*	2362 876 2367 410
8	Těsnění nádoby (žádné označení nebo R)* Těsnění nádoby (označení AR nebo AU)*	2323 039 2370 527
9	Nádobka (800 ml) s víkem	0413 909

* Zkontrolujte prosím před objednávkou, zda se dolů na vnitřní straně Vašeho stříkacího adaptéru nachází značka. Na to odšroubujte nádobku a odstraňte těsnění nádoby.

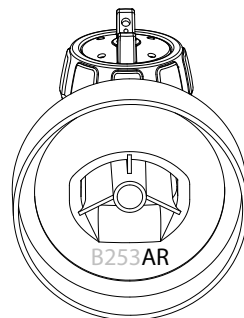**Seznam náhradních dílů: W 600 Flexio (obr. 25)**

Poz.	Název	Obj. číslo
1	Kryt vzduchového filtru	2430341
2	Sada vzduchových filtrů	2430342
3	Míchací tyčinka	2304 419
4	Akumulátor (Li-Ion, 18 V, 2,5 Ah)	2432719
5	Nabíječka EU (AL 1810 CV)	2432723
	Startovací sada 18 V (obsahuje pol. 4 a 5)	2448616
	Mazací tuk (bez zobrazení)	2315 539

23. Příslušenství

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkacím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

24. Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Z trysky nevychází žádná nátěrová hmota	• Přístroj není zapnutý (nelze stisknout spoušť) • Baterie je vybitá, vadná nebo nekompatibilní • Tryska ucpána • Výtláčná trubka ucpána • Příliš malé množství materiálu • Výtláčná trubka uvolněna • Nevytváří se tlak v nádobce • Odvzdušňovací otvor ucpána (obr. 14, 1)	• Zapněte vypínač na boku přístroje • Nabijte nebo vyměňte • Vyčistit • Vyčistit • Zvyšte množství materiálu • Zasunout • Utáhnout nádobku • Vyčistěte
Nátěrová hmota odkapává z trysky	• Tryska uvolněna • Tryska opotřebována • Těsnění trysky chybí nebo je opotřeбенé • Nános nátěrové hmoty na vzduchové clone, trysce nebo jehle	• Utáhnout • Vyměnit • Vyměnit • Vyčistit
Příliš hrubé rozprašování	• Příliš hustá nátěrová hmota • Množství materiálu je příliš velké • Tryska je znečištěna • Špatně namontovaný vzduchový uzávěr • Vzduchový filtr je silně znečištěn • Příliš nízké vytváření tlaku v nádobce • Příliš nízké množství vzduchu	• Rozředit • Snížení množství materiálu • Vyčistit • Správně zapadlý vzduchový uzávěr (obr. 19, 2) • Vyměnit • Utáhnout nádobku • Zvýšení množství vzduchu

Porucha	Příčina	Náprava
Stříkaný paprsek pulzuje	- Nátěrová hmota v nádobce dochází - Vzduchový filtr silně znečištěn - Těsnění trysky chybí nebo je opotřebované	- Doplnit - Vyměnit - Vyměnit
Nátěrová hmota tvoří záclony	Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty	Snížení množství materiálu
Přílišné množství mlhy z nátěrové hmoty (overspray)	- Vzdálenost od stříkaného předmětu je příliš velká - Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty - Příliš velké množství vzduchu	- Zmenšíte vzdálenost stříkání - Snížení množství materiálu - Snížení množství vzduchu
Barva ve vzduchové hadici	- Membrána je znečištěna - Membrána je vadná	- Vycistete membránu - Vyměnte membránu
Špatná krycí schopnost na stěně	- Příliš studený stříkaný materiál - Velmi savý podklad nebo barva se špatnou krycí schopností - Příliš velká vzdálenost	- Stříkaný materiál by měl mít zpočátku pokojovou teplotu - Stříkejte do kříže (obr. 13) - Blíže k objektu

25. Technické údaje

Technické údaje*	
Max. viskozita (Barva na vnitřní stěny/ Stříkací nástavec WallPerfect):	4000 mPas
Akumulátor:	Li-Ion, 18 V  , 2,5 Ah
Výkon rozprašování:	200 W (max)
Max. dodávané množství (Barva na vnitřní stěny/ Stříkací nástavec WallPerfect):	500 ml/min
Nabíječka (AL 1810 CV): Vstupní napětí Výstupní napětí Nabíjecí proud	220-240 V~, 50-60 Hz; 14,4-18 V 1000 mA
Klasa ochrany (Nabíječka):	 / II
Doba nabíjení:	cca 120 minut (80 %), 154 minut (100 %)

Technické údaje*

Rozsah projektu:	
Lazury	cca 30 m plotu
Laky	cca devatery dveře
Barva na vnitřní stěny	stěna cca 26 m ²
Hladina hluku:**	79 dB (A); Kolísavost K = 3 dB (A)
Akustický výkon:**	90 dB (A); Kolísavost K = 3 dB (A)
Hladina vibrací:**	< 2,5 m/s ² ; Kolísavost K = 1,5 m/s ²
Hmotnost (bez baterie)	1,3 kg
Akumulátor	0,37 kg
Celkem	1,7 kg

* Při použití baterie PBA 18 V, 2,5 Ah a nabíječky AL 1810 CV

** Měřeno podle EN 62841-1

Informace o hladině vibrací

Uvedená hladina vibrací byla naměřená podle normované zkušební metody a může se použít k porovnání různého elektrického nářadí.

Hodnota hladiny vibrací se používá i pro úvodní odhad zatížení vibracemi.

Pozor! Emisní hodnota vibrací se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty v závislosti na druhu a způsobu, jakým se elektrické nářadí používá. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhující osoby, které se zakládají na odhadu přerušení během skutečných podmínek při používání (přitom je třeba zohlednit všechny podíly provozního cyklu, například doby, během nichž je elektrické nářadí vypnuté, a takové doby, během nichž je sice zapnuté, ale běží bez zátěže).

26. Ochrana Životního prostředí

Nářadí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Roztřídte obalové materiály podle typu a odevzdejte je do sběrný recyklovatelných materiálů. Staré přístroje a akumulátory/baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Podpořte ochranu životního prostředí a odevzdejte proto přístroj a baterii v místní sběrně, kontaktujte náš zákaznický servis nebo se zeptejte specializovaného prodejce.

27. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Podle nařízení EU odpovídá výrobce za vady svého výrobku neomezeně pouze v případě, že veškeré díly pocházejí od tohoto výrobce nebo byly tímto schváleny, zařízení byla správně a odborně namontována a jsou správným způsobem provozována. V případě použití cizího příslušenství a náhradních dílů může dojít k úplnému nebo částečnému zániku odpovědnosti, vede-li použití cizího příslušenství nebo náhradních dílů k vadám výrobku.

3 + 1 rok záruky

Společnost J. Wagner GmbH, se sídlem na adrese D-88677 Markdorf, Vám kromě zákonné záruky poskytuje na tento produkt navíc záruku na dobu 36 měsíců (záruka na přístroj). Záruční lhůta se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud výrobek do 28 dnů od jeho zakoupení zaregistrujete na internetové adrese <https://go.wagner-group.com/3plus1>.

Záruka zahrnuje bezplatné odstranění závad, jejich prokazatelnou příčinou bylo použití závadného materiálu při výrobě produktu nebo chyba při montáži. Záruka rovněž zahrnuje bezplatnou výměnu vadných dílů, pokud neexistuje vyloučení záruky.

Zákonem stanovené právo na ručení za věcné vady, které Vám jakožto kupujícímu přísluší od okamžiku předání předmětu koupě, není zárukou omezeno. Záruka, jakož i Vaše zákonem stanovené právo na poskytnutí záruky zanikají, pokud přístroj otevře jiná osoba, než autorizovaný personál servisu WAGNER.

Podrobná ustanovení záruky získáte na dotaz u našich autorizovaných partnerů WAGNER (viz internetovou stránku nebo návod k použití) nebo v textové formě na naší internetové stránce:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Práva na změny vyhrazena -

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím příslušným podmínkám:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Příbuzné harmonizované normy:

EN 62841-1, EN 50580, EN 62133-2,

EN 60335-1, EN 60335-2,

EN 55014-1, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU prohlášení o shodě je přiloženo k produktu. V případě potřeby je možné ho znovu objednat pod objednacím číslem **2424598**.

INSPIRACE ZVLÁŠTNÍHO DRUHU

Hledáte právě svůj nový projekt? Tak se zastavte u nás a projděte si náš vyhledávač projektů. Najdete zde praktické návody k tématům renovace, zkrášlování a „udělám si sám“.
Váš domov se stane něčím jedinečným. Pustte se do toho a zkrášíte si jej!



Terasa v novém laku!

Čas na nové tapety!



Tvořte svůj interiér a exteriér pomocí úžasných barev!




Více inspirace?
wagner-group.com/projects



PŘÍSLUŠENSTVÍ K WAGNER PRODUKTŮM

Vhodné příslušenství pro mnoho různých projektů! Všestranné, snadná výměna. Práce s našimi přístroji bude ještě příjemnější a efektivnější, a bude vás ještě více bavit! Více informací na adrese: go.wagner-group.com/diy-accessories

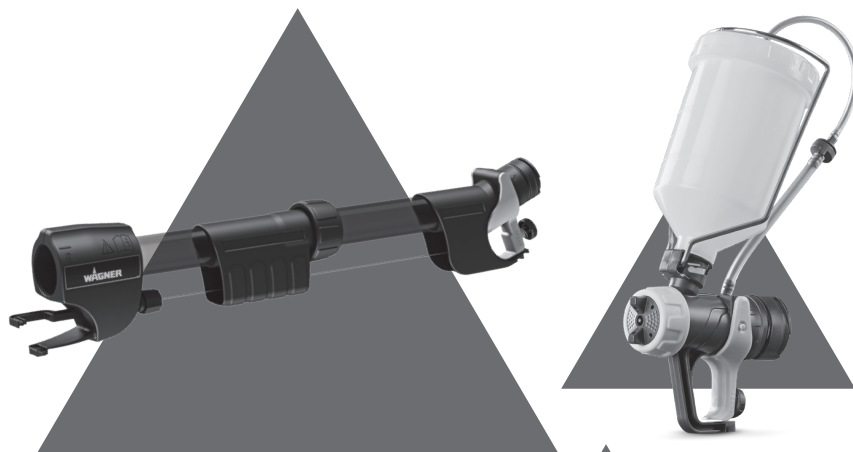

Další příslušenství a ještě více informací najdete na adrese: go.wagner-group.com/diy-faqs

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
hotline@wagner-group.com

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**J. WAGNER FRANCE SARL**

5 rue A.Bouffard Roupé
ZAC de Champfeuillet
Parc de l'Oppidum, Bât D
F-38500 Voiron - France
T +33 (0)4 58 09 04 12

GB**UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

DK**DVA A/S**

Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundservice.ohc@orkla.no

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
info@anza.se

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
office@romib.com.ro

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120

I**WAGNER SPA**

Via S. Vecchia 109,
23868 Valmadrera (LC)
Mobile +39 0341 210100
df-italia@wagner-group.com